資料No.4




# 高浜発電所4号機の原子炉自動停止について

2023年 3月16日

# 高浜4号機 原子炉自動停止トラブルの概要

### 事象概要

高浜発電所4号機は定格熱出力一定運転中のところ、2023年1月30日15時21分、B中央制御室に「PR※中性子束急減トリップ」警報が発信し、原子炉が自動停止するとともにタービンおよび発電機が自動停止した。

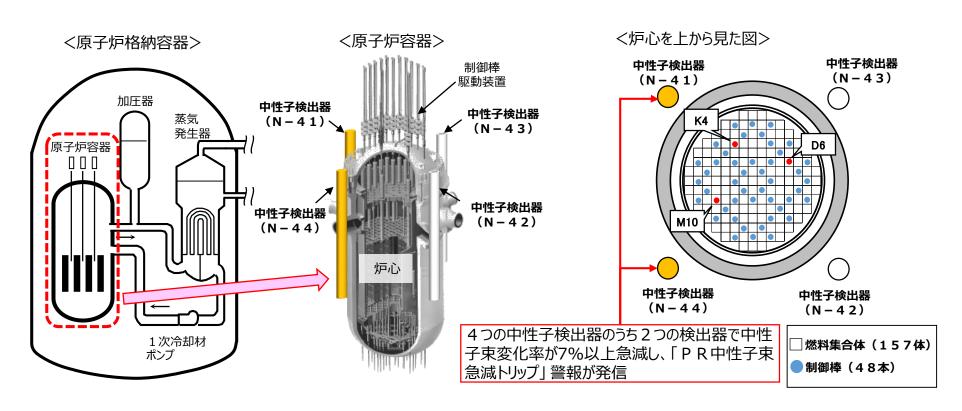


※:原子炉容器の周囲に設置されている中性子検出器のうち、原子炉起動時から出力運転中の中性子束の測定を担う検出器

## 高浜4号機 原子炉自動停止トラブルの調査結果

### 制御棒駆動装置の調査結果


#### 【制御棒駆動装置制御盤から制御棒駆動部(コイル)までの点検】

▶ 制御棒駆動装置制御盤から制御棒駆動部(コイル)まで点検を行い、原子炉格納容器貫通部の端子箱間に異常があると 判断し、当該端子箱間のケーブルや端子台の点検を実施

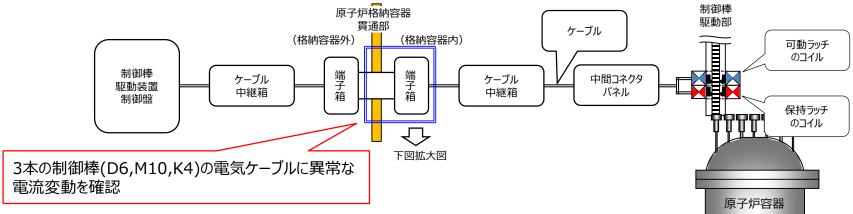

#### 【原子炉格納容器貫通部の端子箱間の点検】

異常があった3本の制御棒の電気ケーブルは、コイル側電気ケーブル束と接しており、荷重を受けやすい状態であった。 このため、原子炉格納容器貫通部内から引き抜かれる方向に力が働き、貫通部内のケーブル接続部において接触不良が 発生したものと推定

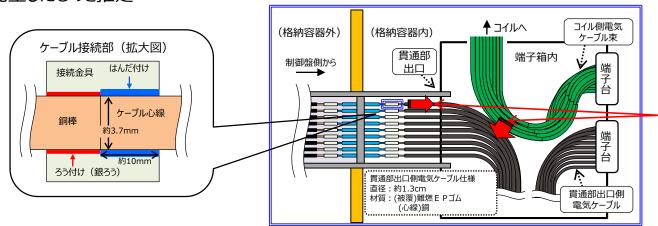

覆いかぶさったケーブル束の荷重により、 ケーブル接続部が引っ張られている状態


# 高浜4号機 原子炉自動停止トラブルの原因・対策

### 推定原因

- ○原子炉が自動停止した「PR中性子束急減トリップ」警報発信の原因 点検のために可動ラッチのコイルの電源を切り、保持ラッチのみで制御棒を保持していたところ、原子炉格納容 器貫通部内で接続している電気ケーブルに接触不良が発生したことにより、制御棒駆動部のコイルに供給する 電流値が低下し、保持ラッチが開放され、制御棒1本(M10)が挿入されたためと推定
- ○電気ケーブルの接触不良の原因 原子炉格納容器貫通部出口(格納容器内側)と端子台の間において、貫通部出口側電気ケーブルに、 コイル側電気ケーブルが覆いかぶさっていたことにより、原子炉格納容器貫通部内から引き抜かれる方向に力が 働いていたためと推定

### 対 策

- ○3本の制御棒(D6,M10,K4)の原子炉格納容器貫通部の端子箱(原子炉格納容器外側)から同貫通部の端子箱(原子炉格納容器内側)までの電路について、電流低下が認められた電気ケーブルを介さずに、予備用として敷設されている他の原子炉格納容器貫通部のルートに変更【下図参照】
- ○今回の事象を踏まえ、原子炉格納容器貫通部の ケーブルに関する点検・保守方法や、ケーブル敷設時 の注意事項を社内マニュアルに反映
  - ⇒当社が提出した原子炉施設故障等報告書 について原子力規制庁で確認中

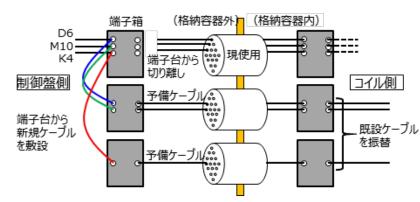

# プラントの運転・定期検査の状況

